


SURE SEAL SECUR TAPE

SURE SEAL SECUR TAPE es una cinta de caucho sintético sensible a la presión para la unión de láminas SURE SEAL NR EPDM.




CAMPO DE APLICACIÓN

- La cinta SURE SEAL SECUR TAPE ha sido fabricada para facilitar la unión de las láminas SURE SEAL NR EPDM en sistemas lastrados; sistemas totalmente adheridos y sistemas fijados mecánicamente. Se usa junto con la imprimación SURE SEAL HP-250 PRIMER para conseguir una elevada durabilidad de los solapes.

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN	VALOR	UNIDAD
Tipo de armadura	Sin armadura	-
Espesor	0.75	mm
Ancho	7,6	cm
Longitud	30.5	m
Color	Negro	-
Código de Producto	220201	-

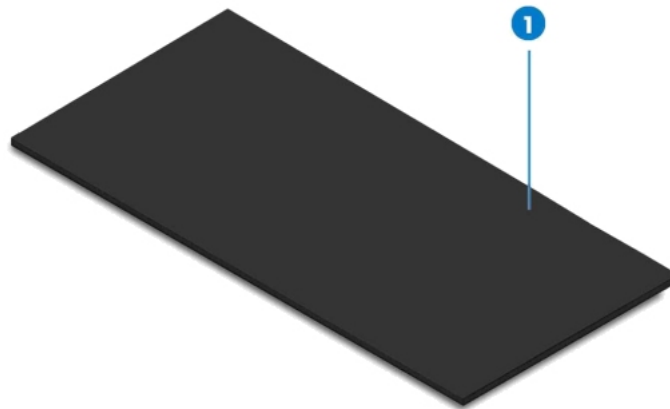

1. Lámina EPDM

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Facilidad y rapidez de instalación.
- Fabricada con una película polimérica transparente como recubrimiento.
- Excelente resistencia al pelado y a la cizalla del solape.
- Alta durabilidad de los solapes.

MODO DE EMPLEO

1. Superponga las membranas de EPDM según corresponda. Para la cinta SecurTAPE de 76 mm, superponga las membranas 100 mm.
2. Toda la zona en la que vaya a aplicarse la cinta SecurTAPE sensible a la presión debe estar limpia. La cinta SecurTAPE sensible a la presión no se adherirá a superficies sucias o polvorientas. La presencia de contaminación residual reducirá la capacidad de unión del adhesivo.
3. Retire todos los materiales extraños.
 - a. Retire los restos de polvo de mica con un cepillo o limpiéndolos con un trapo limpio y seco.
 - b. Puede ser necesario utilizar limpiador Weathered Membrane Cleaner. Este proceso resulta esencial en aquellas membranas que hayan estado expuestas al entorno durante semanas.
 - c. Deje que la membrana se seque por completo antes de continuar.
4. Realice una marca en la lámina inferior con un lápiz de color a aproximadamente 6 mm del borde de la lámina superior y a lo largo de toda la longitud del empalme, a modo de referencia para la aplicación de la cinta SecurTAPE.
5. Aplicación de la imprimación HP-250:
 - a. Membrana convencional: aplique la imprimación con una toallita limpia (u otro producto equivalente). Frote la zona de la membrana en la que deba aplicarse la cinta SecurTAPE sensible a la presión con un movimiento circular, hasta conseguir que la membrana quede cubierta por una capa fina y uniforme de producto. Para que la zona quede correctamente limpia e imprimada, debe presentar un color uniforme (sin vetas) y no deben existir grumos ni acumulaciones de producto en ella.
 - b. Membrana Pre-Kleened#: aplique la imprimación sobre la membrana con un rodillo de pelo corto. En la zona recubierta no deben existir grumos ni acumulaciones de producto.

Nota: el uso de una cantidad excesiva de imprimación no mejorará notablemente la adhesión de la cinta SecurTAPE sensible a la presión a la membrana de EPDM. Utilice exclusivamente la cantidad necesaria para conseguir una cobertura completa de la zona en la que se vaya a aplicar la cinta SecurTAPE sensible a la presión.
6. Deje secar la imprimación hasta que no manche al tocarla con el dedo seco. Coloque la cinta SecurTAPE sensible a la presión justo después de que la imprimación se seque, con el fin de minimizar la potencial contaminación por polvo y favorecer la adhesión cuando existan bajas temperaturas.
7. Desenrolle aproximadamente 1 m de cinta SecurTAPE. Alinee la cinta con la línea marcada y presiónela con las manos, con firmeza y de forma uniforme, contra la lámina inferior. Prosiga a lo largo de todo el empalme. Los extremos del rollo de cinta deben quedar solapados 25 mm. Deje la lámina superior apoyada sobre el recubrimiento polimérico tras aplicar la cinta. Debe sobresalir un trozo de cinta del borde del empalme (3 mm como mínimo y 12 mm como máximo). En todas las uniones de empalme sobre el terreno y en fábrica debe utilizarse un trozo continuo de cinta SecurTAPE.
8. Para reducir notablemente la presencia de ampollas de aire en la junta, pase un rodillo de mano de 50 mm de ancho por la cinta SecurTAPE tras su aplicación sobre la lámina imprimada.
9. Tire del recubrimiento polimérico de la cinta SecurTAPE situada bajo la lámina superior y deje que esta se apoye sobre la cinta.
10. Presione con las manos la lámina superior contra la cinta, con firmeza y de forma uniforme, en dirección perpendicular al empalme y hacia el borde de este.
11. Acto seguido, pase un rodillo de 50 mm de ancho sobre el empalme para aplicar presión sobre este. Pase el rodillo en dirección perpendicular al borde del empalme, nunca en paralelo a él.
12. Para conseguir una adhesión correcta de la cinta SecurTAPE cuando la temperatura en el lugar de trabajo sea inferior a 5 °C, siga los pasos que se indican a continuación:
 - a. Caliente la parte imprimada de la lámina de membrana inferior con una pistola de aire caliente al mismo tiempo que aplica y presiona la cinta SecurTAPE para colocarla en su sitio.
 - b. Pase un rodillo de mano de goma de 50 mm de ancho por la cinta antes de quitar el recubrimiento del adhesivo cuando la temperatura sea inferior a -7 °C.
 - c. Coloque la lámina superior y quite el recubrimiento del adhesivo de acuerdo con el procedimiento habitual.
 - d. Aplique calor a la parte superior de la membrana con una pistola de aire caliente y, a continuación, pase por la zona de empalme un rodillo de mano de acero de 50 mm de ancho. La superficie calentada estará caliente al tacto. Tenga cuidado de no quemar o ampollar la membrana.

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES

- No deben realizarse trabajos de impermeabilización con las membranas SURE-SEAL NR en condiciones de elevada humedad.
- Las láminas SURE SEAL NR pueden ser resbaladizas cuando estén húmedas y por tanto se debe extremar las precauciones al caminar sobre las láminas en estas circunstancias.
- Existe una gama de productos auxiliares para utilizar con la membrana (imprimación, cinta autoadherible para solapes, cinta de epdm no curado, cinta de epdm armado para ejecución de anclajes perimetrales, adhesivo, perfil de remate, etc.).
- Este producto forma parte de un sistema de impermeabilización, por lo que se deberán tener en cuenta todos los documentos a los que haga referencia el Manual de Soluciones de Danosa, así como toda la normativa y legislación de obligado cumplimiento al respecto.
- Se deberá prestar especial atención a la ejecución de los puntos singulares, como pueden ser petos (encuentros con elementos verticales y emergentes), desagües, juntas de dilatación, etc..).

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

- Debe evitarse el contacto prolongado del producto con la piel. Si el producto entra en contacto con la piel, lave concienzudamente la zona afectada con agua y jabón.
- Si la temperatura de almacenamiento en el lugar de trabajo es superior a 32 °C durante períodos prolongados, eso puede acortar el período máximo de almacenamiento del producto.
- En climas cálidos y soleados, mantenga los rollos de cinta SecurTAPE en el interior de sus cajas y en una zona a la sombra hasta que esté listo para utilizarlos.
- El almacenamiento y uso de la cinta SecurTAPE a temperaturas inferiores a 4 °C dará lugar a una pérdida de agarre del adhesivo y, en casos extremos, hará que la cinta no se una al sustrato. Debe existir un lugar de almacenamiento nocturno que permita mantener la cinta SecurTAPE a una temperatura mínima de 15 °C. Debe haber cajones térmicos en el lugar de trabajo que permitan mantener la cinta a una temperatura mínima de 4 °C.
- La cinta SecurTAPE debe almacenarse en un lugar seco.
- La evaporación del disolvente puede provocar condensación en la imprimación justo después de su aplicación si el valor de temperatura ambiente está próximo al punto de rocío. Si se forma condensación, no siga aplicando la imprimación ni la cinta SecurTAPE, ya que no se conseguirá una adhesión correcta. Deje que la superficie imprimada se seque y aplique una nueva capa fina de imprimación sobre la capa inicial y la cinta SecurTAPE cuando las condiciones lo permitan.
- Danosa recomienda consultar la ficha de seguridad de este producto que está disponible permanentemente en www.danosa.com, o bien puede solicitarse por escrito a nuestro Departamento Técnico.
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

AVISO

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido almacenados y utilizados de forma correcta.

No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.

Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio y en laboratorios independientes. Abril 2017 .

Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52